



РАЗРАБОТЧИК: AMIGO GROUP®

Техническое руководство

## Шторные наклонные карнизы Amigo

Версия 1.00 от 25.11.2025

2025 г.

## Содержание

1. Введение	3
2. Резка комплектующих	4
3. Сборка карниза	5
3.1. Открытие шторы к приводу	5
3.2. Открытие шторы от центра	9
4. Сборка карниза 2	14
5. Проверка готового изделия	16
6. Упаковка карниза	17

## 1. Введение

В настоящем руководстве описана пошаговая технология сборки шторных карнизов AMIGO, используемая на производстве компании AMIGO GROUP®.

Для производства шторных карнизов AMIGO необходимы следующие параметры:

- ширина проема, [Ширина];
- высота проема, [Высота];
- высота проема малая, [Высота малая];
- открытие шторы (К приводу, от центра);
- сторона уклона.


Основное оборудование, необходимое для производства шторных карнизов AMIGO:

- 1) Сборочный стол 0,7 x 6 м
- 2) Дисковая пила
- 3) Шуруповерт

Предельные размеры изделий, особенности замера, установки и эксплуатации описаны в соответствующих инструкциях.

Настоящее руководство постоянно изменяется и совершенствуется.  
Руководство предназначено для технологов и мастеров.

## 2. Резка комплектующих

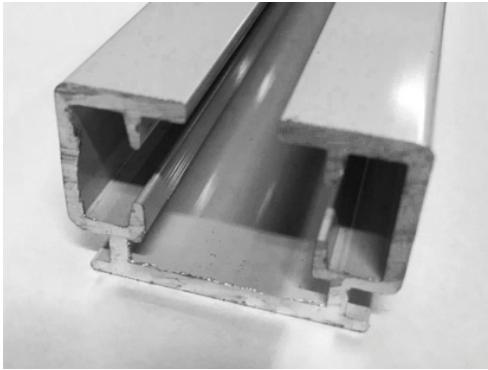Название, артикул, фото	Значение, м
<p>Карниз шторный, тип S 801062-0000</p> 	<p>Стандартная ответная заглушка:  <math>[Длина карниза 1] = [Ширина] - 0,198</math>  <math>[Длина карниза 2] = [Ширина 2] - 0,004</math></p> <p>Ответная заглушка мини:  <math>[Длина карниза 1] = [Ширина] - 0,172</math>  <math>[Длина карниза 2] = [Ширина 2] - 0,004</math></p>
<p>Ремень, 100кг 801061-0000</p> 	$[Длина ремня] = [Ширина]*2 + 0,11$

### 3. Сборка карниза 1

3.1. Открытие шторы к приводу (Рис. 3.1).

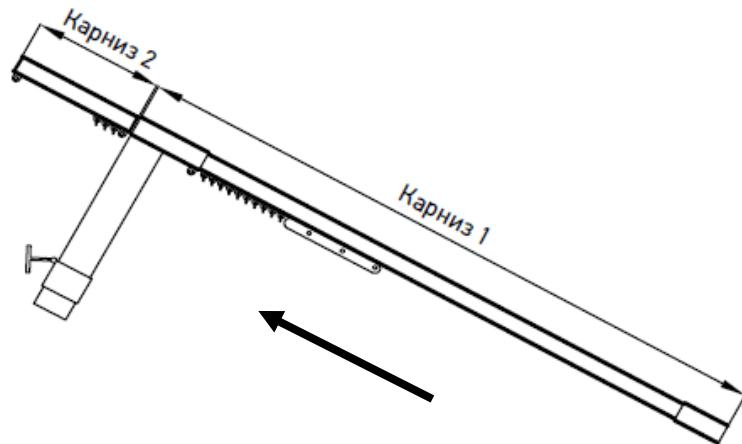


Рис. 3.1

3.1.1. Надеть Соединитель ремня наклонный (801402-0000) на край Ремня, 100кг (801061-0000) (Рис. 3.2) и зафиксировать его (Рис. 3.3).

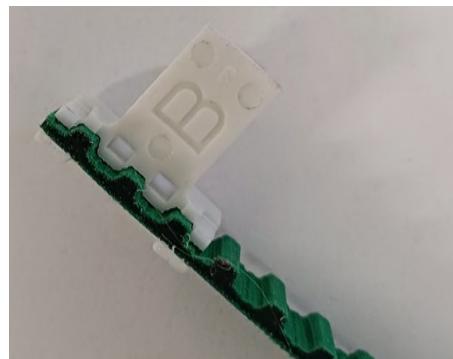


Рис. 3.2



Рис. 3.3

3.1.2. Вставить Соединитель ремня наклонный (801402-0000) в часть Картинки ведущей длинной с роликом (801079-0000) (Рис 3.4).

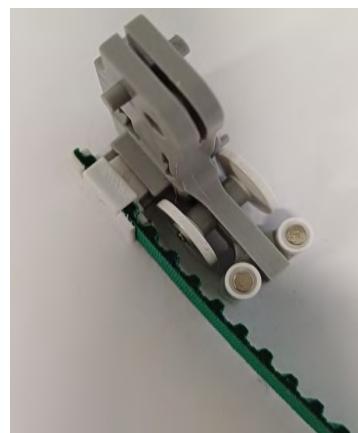


Рис.3.4

3.1.3. Протянуть *Ремень, 100кг (801061-0000)* вместе с частью *Каретки ведущей длиной с роликом (801079-0000)* через весь карниз (Рис 3.5). Снять все детали с ремня (Рис. 3.6):

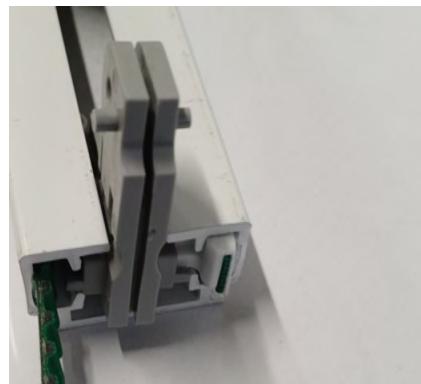


Рис 3.5

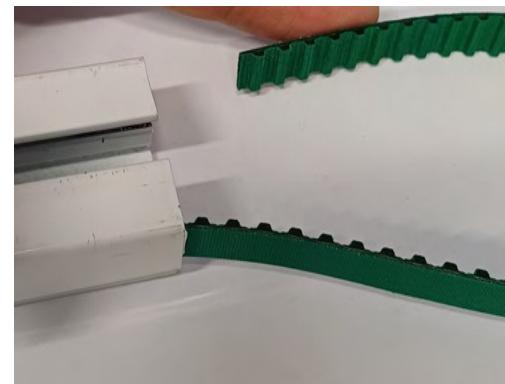


Рис. 3.6

3.1.4. Продеть ремень через *Заглушку боковая без крышки наклонную 801401-0225* (Рис 3.7). Повторить пункты 3.1.1. и 3.1.2.



Рис. 3.7

3.1.5. Протянуть часть *Каретки ведущей длиной с роликом (801079-0000)* с *Ремень, 100кг (801061-0000)* через весь карниз. Выставить каретку заподлицо с карнизом. Обрезать свободный край ремня на расстоянии 11см от края карниза (Рис. 3.8).



Рис. 3.8

3.1.6. Продеть ремень через *Заглушка боковая с крышкой 801074-0000*.  
Повторить пункты 3.1.1. и 3.1.2.

3.1.7 Вставить обе части *Каретки ведущей длиной с роликом (801079-0000)* в карниз и скрепить их скобой (Рис 3.9). Прикрутить оставшуюся часть ведущей каретки (Рис. 3.10).



Рис 3.9



Рис. 3.10

3.1.8. Вставить и закрепить *Стопор шторный (801068-0000)* со стороны открытия шторы (там, где не будет бегунков в собранном виде) (Рис. 3.11).



Рис. 3.11

3.1.9. Завести необходимое количество *Бегунков поворотных (801075-0000)* в карниз, со стороны, противоположной открытию шторы (Рис. 3.12).

Расчет количества бегунков следующий:

- [Количество бегунков] = [Ширина, м] \* 10
- Получившееся значение округляем до ближайшего большего целого числа.



Рис 3.12

3.1.10 Вставить и закрепить *Стопор шторный* (801068-0000) со стороны, противоположной открытию шторы (там, где собираются бегунки) (Рис. 3.13)



Рис. 3.13

3.1.11. Надеть крышку на *Заглушку боковую* в которую не будет вставляться привод (Рис. 3.14).



Рис. 3.14

3.2. Открытие шторы от центра (Рис. 3.15).

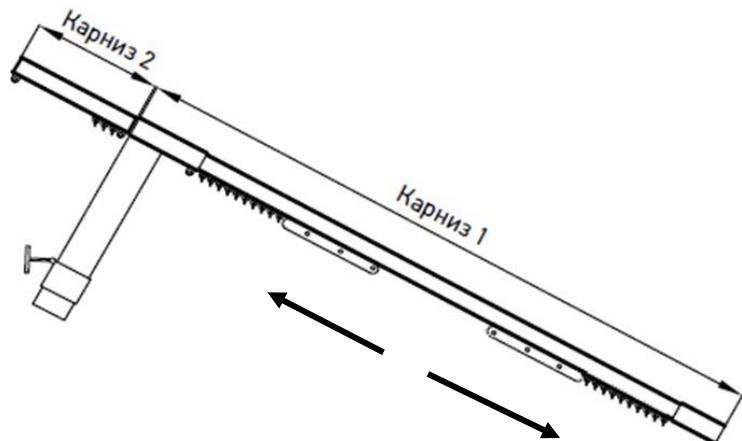


Рис. 3.15

3.2.1. Надеть Соединитель ремня наклонный (801402-0000) на край Ремня, 100кг (801061-0000) (Рис. 3.16) и зафиксировать его (Рис. 3.17).

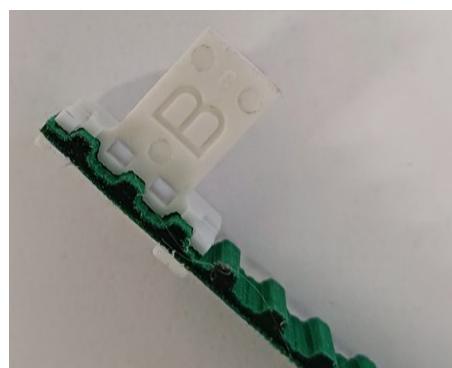


Рис. 3.16



Рис. 3.17

3.2.2. Вставить Соединитель ремня наклонный (801402-0000) в часть Картинки ведущей длинной с роликом (801079-0000) (Рис 3.18).

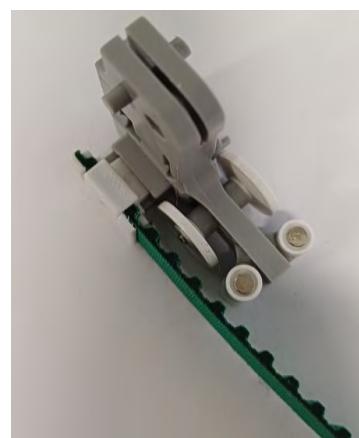


Рис. 3.18

3.2.3. Протянуть Ремень, 100кг (801061-0000) вместе с частью Картки ведущей длиной с роликом (801079-0000) через весь карниз (Рис 3.19). Снять все детали с ремня (Рис. 3.20).

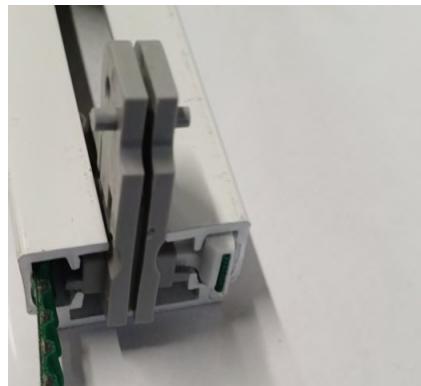


Рис 3.19

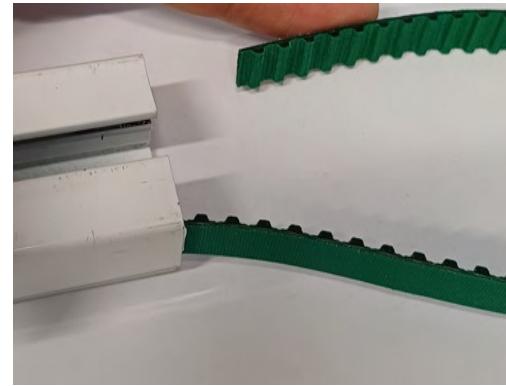


Рис. 3.20

3.2.4. Продеть ремень через Заглушку боковая без крышки наклонную 801401-0225 (Рис 3.21). Повторить пункты 3.2.1. и 3.2.2.



Рис. 3.21

3.2.5. Протянуть часть Картки ведущей длиной с роликом (801079-0000) с Ремнем, 100кг (801061-0000) через весь карниз. Выставить картку заподлицо с карнизом. Обрезать свободный край ремня на расстоянии 11см от края карниза (Рис. 3.22).



Рис. 3.22

3.2.6. С противоположной стороны карниза вынуть *заглушку боковую*. Установить и закрепить *Соединитель ремня наклонный (801402-0000)* строго как показано на фото (заподлицо с карнизом) (Рис. 3.23):

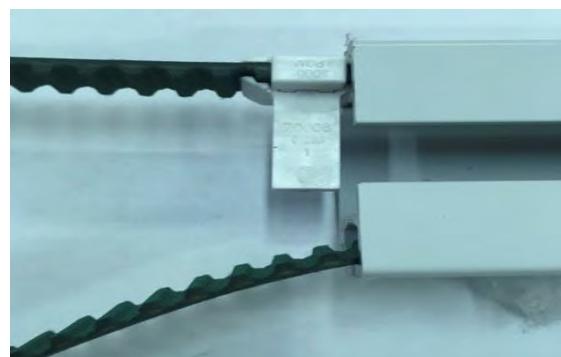


Рис. 3.23

3.2.7. Убрать фиксацию со свободного края ремня. Отступить один зуб ремня и установить еще один *Соединитель ремня наклонный (801402-0000)* (Рис. 3.24).

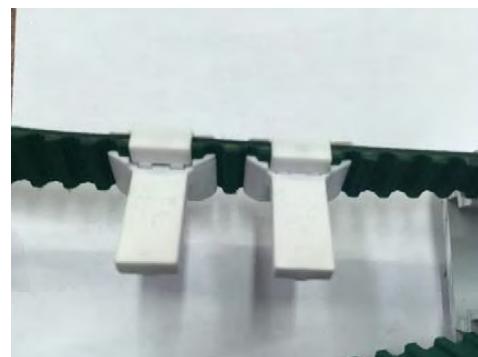


Рис. 3.24

3.2.8. Установить *Каретку ведущую длинную с роликом (801079-0000)* на *Соединители ремня наклонные (801402-0000)* и завести ее в карниз.

3.2.9. Продеть ремень через *Заглушка боковая с крышкой 801074-0000*. Повторить пункты 3.2.1. и 3.2.2.

3.2.10 Соединить две части *Каретки ведущей длиной с роликом (801079-0000)* в карнизе и скрепить их скобой (Рис. 3.25). Прикрутить оставшуюся часть *Каретки ведущей длиной с роликом (801079-0000)* (Рис. 3.26)



Рис. 3.25



Рис. 3.26

3.2.11. Проверить движение кареток. Если Вы все сделали правильно, каретки должны сойтись ровно посередине карниза (Рис. 3.27).



Рис. 3.27

3.2.12. Завести необходимое количество *Бегунков поворотных (801075-0000)* в карниз, поровну с каждой стороны (Рис. 3.28).



Рис. 3.28

Расчет количества бегунков следующий:

- [Количество бегунков] = [Ширина, м] \* 10

Получившееся значение округляем до ближайшего большего четного числа.

3.2.13. Вставить и закрепить *Стопор шторный (801068-0000)* с обеих сторон карниза (Рис. 3.29).



Рис. 3.29

3.2.14. Надеть крышку на Заглушку боковую в которую не будет вставляться привод (Рис. 3.30).



Рис. 3.30

#### 4. Сборка карниза 2

- 4.1. Вставить *Заглушку боковую плоскую тип S* в край карниза (Рис. 4.1)



Рис. 4.1

- 4.2. Вставить и закрепить Стопор шторный (801068-0000) с одной стороны карниза (Рис. 4.2).



Рис. 4.2

- 4.3. Завести необходимое количество *Бегунков поворотных* (801075-0000) в карниз (Рис. 4.3).



Рис. 4.3

Расчет количества бегунков следующий:

- [Количество бегунков] = [Ширина, м] \* 10
- 4.4. Вставить и закрепить *Стопор шторный (801068-0000)* с противоположной стороны карниза.
- 4.5. Вставить *Заглушку боковую плоскую тип S* в противоположный край карниза (Рис.4.2).

## **5. Проверка готового изделия**

Для проверки изделия необходимо установить электропривод в карниз. Для подключения и настройки привода воспользуйтесь соответствующими инструкциями.

## 6. Упаковка карниза

- 6.1. Изделие упаковать в полиэтиленовый рукав.
- 6.2. В комплект с карнизом вложить *Кронштейны потолочный для карниза тип S (801089-0000)*. Их количество рассчитывается следующим образом:

- [Количество кронштейнов] = [Ширина, м] / 0,5

Значение округляется до ближайшего большего целого числа.

- 6.3. Если изделие устанавливается на стену, то дополнительно к потолочным кронштейнам вложить *Кронштейн стеновой однорядный (801066-0000)* или *Кронштейн стеновой двухрядный (801067-0000)* (Если предполагается установка двух карнизов на один стеновой кронштейн).
- 6.4. Опционально изделие может комплектоваться *Соединителем карнизов алюминиевым (801093-0000)*. В этом случае, весь процесс сборки происходит уже на соединенных карнизах и только перед упаковкой *Соединитель карнизов алюминиевый (801093-0000)* снимается и вкладывается в комплект к изделию. Для того, чтобы сложить карниз пополам, необходимо разобрать ведущую каретку, в которой соединяются два края ремня. Ослабить натяжение ремня и сложить карниз.